



Teknisk Bulletin: - TB0118

Till: Ägare till maskiner med vissa serienummer
CC: Niftylift Serviceavdelning
Från: Daniel Rance
Datum: 18 Maj 2016
Vår Ref: TB0118
Ämne: Obligatorisk Kontroll

Berörda maskiner: HR28 (Alla driftvarianter och länder)

Niftylift har upptäckt en möjlig defekt på HR28:ans Övre Lyftbom P26732 och er(-a) maskin(-er) kan vara berörd(-a).

Det har visat sig att den Övre Lyftbommen P26732 som används på Niftylift HR28 kan drabbas av materialutmattning vid cylinderns fästpunkt.

Vi har funnit att denna komponent kan få sprickbildningar, och om detta inte åtgärdas, skulle detta kunna leda till ett brott i strukturen. Externa påfrestningar då maskinen inte är i bruk, till exempel att korgen slår emot någonstans, eller att korgen inte lagts ned helt mot stöd vid transport, kan påskynda denna komponents förslitning.

Alla HR28-maskiner måste genast genomgå kontroll för att se om denna komponent visar tecken på sprickbildning. Den exakta punkten på maskinen framgår av Bild 1, och ett exempel på sprickbildning visas på bild 2, på Sida 2.

Om sprickbildning upptäcks i lyftbommens lack, måste maskinen omedelbart tas ur bruk.



Bild 1



Bild 2

Om maskinen inte uppvisar några tecken på sprickbildningar, kan den fortsätta att användas. Denna kontroll måste upprepas varje vecka, och läggas till i de föreskrivna kontroller för varje dag/vecka/månad som uppges i Handboken.

Om någon sprickbildning skulle upptäckas vid en senare kontroll, måste maskinen tas ur bruk.

Niftylift Serviceavdelning kommer att ange leveranstid för denna reservdel. Alla ansträngningar kommer att göras för att åstadkomma detta i en snar framtid.

Daniel Rance

Förste Designchef



Denna Tekniska Bulletin TB- 0118

har genomförts av: -

Namn.....Underskrift.....Datum.....

.

VÄNLIGEN ÅTERSÄND DENNA SIDA TILL NIFTYS SERVICEAVDELNING PÅ FAX NUMMER +44 (0) 1908 227460 eller skanna och sänd via mail till service@niftylift.com.

Maskin med serienummer:	Status Sprickbildning – Ja/Nej