



## Technisches Bulletin: - TB0118

---

**An:** Maschineneigentümer nach Seriennummer  
**CC:** Niftylift Kundendienstabteilung  
**Von:** Daniel Rance  
**Datum:** 18. Mai 2016  
**Unser Zeichen:** TB0118  
**Betr.:** Vorgeschriebene Inspektion

---

### **Betroffene Maschinen : HR28 (Alle Antriebsarten und Länder)**

Niftylift hat einen potentiellen Fehler am oberen Korbarm (P26732) erkannt und Ihre Maschine(n) mit der/den Seriennummer(n) kann/können davon betroffen sein.

Es wurde festgestellt, dass die auf dem Niftylift HR28 benutzte obere Korbarm-Fabrikation (P26732) unter Materialermüdung nahe der oberen Zylinderbefestigung leiden kann.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Komponente Risse aufweisen kann, und wenn dieses Problem nicht behoben wird, kann es möglicherweise zu Strukturversagen kommen. Externe Belastungen, die zum Beispiel durch Anstoßen des Korbs während des Betriebs oder mangelnde Unterstützung des Korbs während des Transports hervorgerufen werden können, können zur schnelleren Verschlechterung der Komponente beitragen.

Alle HR28 Maschinen müssen sofort überprüft werden, um zu bestimmen, ob es bereits zu Rissbildung gekommen ist. Die Position an der Maschine wird in Abbildung 1 und ein beispielhafter Riss wird in Abbildung 2 gezeigt.

**Wenn ein Riss in der Lackierung des Korbarms gefunden wird, muss die Maschine sofort außer Betrieb genommen werden.**



**Abbildung 1**



**Abbildung 2**

Wenn keine Hinweise auf Rissbildung gefunden werden, kann die Maschine weiterhin benutzt werden. Die Überprüfung dieses Bereichs muss wöchentlich zusätzlich zu den in der Bedienungsanleitung beschriebenen täglichen/wöchentlichen/monatlichen Inspektionen durchgeführt werden.

Wenn bei späteren Überprüfungen Rissbildung festgestellt wird, muss die Maschine sofort außer Betrieb genommen werden.

Die Niftylift Kundendienstabteilung wird Ihnen die Lieferzeit für ein Ersatzteil mitteilen. Wir bemühen uns nach Kräften, dies in der nahen Zukunft zu tun.

Daniel Rance

Leitender Konstrukteur

Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes, MK13 0ER England



**Auf dieses technische Bulletin TB- 0118**

**wurde reagiert durch:**

Name.....Unterschrift.....Datum.....

BITTE SCHICKEN SIE DIESE SEITE AN DIE NIFTY-SERVICEABTEILUNG UNTER FAX +44 (0) 1908 227 460 oder scannen und schicken Sie sie an [service@niftylift.com](mailto:service@niftylift.com).

<b>Maschinenseriennummer.....</b>	<b>Status - gerissen oder nicht gerissen?</b>